#### No title available

Publication number: JP4039455U Publication date: 1992-04-03

Inventor:
Applicant:

Classification: - international:

F16H48/08; F16H48/00; (IPC1-7): F16H1/40

- European:

Application number: JP19900081890U 19900730 Priority number(s): JP19900081890U 19900730

Report a data error here

Abstract not available for JP4039455U

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### DRIVE PINION SHAFT SUPPORT DEVICE IN DIFFERENTIAL

#### Claim

A drive pinion shaft support device in a differential in which both the ends of the pinion shaft inserted into a bearing cylinder of a diff housing is rotatably supported by a pair of tapered roller bearings combined with each other on the back surfaces thereof and a path is formed to the bearing cylinder to guide the lubricant splashed by the rotation of a gear between the pair of tapered roller bearings, characterized in that filter seals are disposed to both the sides of the tapered roller bearing that supports the rear side end portion of the pinion shaft and to the back surface side of an outer ring of the tapered roller bearing that supports the front side end portion of the pinion shaft.

#### Reference numerals

- 1 diff housing
- 2 bearing cylinder
- 3, 4 tapered roller bearing
- 5 drive pinion shaft
- 7 path
- 8 filter seal

# 公開実用平成 4-39455 PRIOR ART REFERENCE

⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(∪) 平4-39455

Slnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月3日

F 16 H 1/40

8009-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称

デイフアレンシャルにおけるドライブビニオン軸の支持装置

②実 類 平2-81890

❷出 類 平2(1990)7月30日

⑦考 案 者 小 林 梅光

三重県桑名市大字上野775-3

⑪出 願 人

エヌテイエヌ株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号

個代 理 人 介理士 鎌田 文二 外2名

#### 1. 考案の名称

ディファレンシャルにおけるドライブピニオン 軸の支持装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 3. 考案の詳細な説明
- 〔産業上の利用分野〕

この考案は、自動車のディファレンシャルにお

けるドライブピニオン軸の支持装置に関するもの である。

#### 〔従来の技術〕

ドライブピニオン軸は、普通、背面組合わせの一対の円すいころ軸受によって回転自在に支持されている。この円すいころ軸受のそれぞれは、ディファレンシャル内のギャの回転によって搔き上げられる潤滑油によって潤滑される。

ところで、上記潤滑油にはギヤの摩耗粉等の異物が含まれているため、円すいころ軸受がシールを有しないオープン形式のものであると、異物の侵入によって円すいころ軸受の転走面に異物がかみ込み、軸受寿命が低下する問題がある。

その問題点を解決するため、軸受の両側部にオイルシールを組込んだシール付き円すいころ軸受でピニオン軸を支持し、上記軸受の両側部に組込んだオイルシールのリップを軸受外輪背面側から供給される潤滑油により同方向に変形されて軸受内部に潤滑油を流動させるようにした支持装置が既に提案されている(特開平1-193411号

公報参照)。

〔考案が解決しようとする課題〕

ところで、上記公報に記載された支持装置においては、オイルシールの弾性変形によって軸受内部に潤滑油を流動させる構成であるため、オイルシールの弾性および潤滑油の供給圧によって軸受内部への潤滑油の流通量が異になり、オイルシールの弾性が強過ぎると、軸受内部に潤滑油を供給することができず、焼付き等の問題が生じる。

また、オイルシールのリップの変形により、そのリップと外輪の摺接面間に形成される隙間から 潤滑油を流動させるため、シール性が悪く潤滑油 に含まれ異物の侵入を完全に防止することができ ず、上記異物の侵入によって軸受の転走面に異物 がかみ込み、軸受寿命が低い問題がある。

この考案は、上記の問題点を解決し、ドライブ ピニオン軸を支持する一対の円すいころ軸受の寿 命向上を図ることを技術的課題としている。

〔課題を解決するための手段〕

上記の課題を解決するために、ドライブピニオ

ン軸を支持する背面組合わせの一対の円すいころ軸受のうち、ピニオン軸のリアー側端部を支持する円すいころ軸受の両側部およびピニオン軸のフロント側端部を支持する円すいころ軸受の外輪背面側にフィルタシールを設けた構成を採用したのである。

#### (作用)

背面組合わせの一対の円すいころ軸受間にデフハウジング内のギャによって搔き上げられた潤滑油を供給すると、その潤滑油は、フィルタシールを通過し、その通過時に、潤滑油に含まれる異物は上記フィルタシールによって通過が防止され、潤滑油のみが円すいころ軸受の内部に浸入する。

#### 〔実施例〕

以下、この考案の実施例を添付図面に基づいて 説明する。

図示のように、デフハウジング1の軸受簡部2 内には背面組合わせの一対の円すいころ3、4が 支持され、その円すいころ軸受3、4によってド ライブピニオン軸5の両端部が回転自在に支持さ れている。6はドライブピニオン軸5のリアー側端部に設けたピニオンを示し、このピニオン6とこれにかみ合うリングギヤ(図示省略)の回転によってデフハウジング1内に入れられた潤滑油が搔き上げられる。

前記一対の円すいころ軸受3、4間とデフハウジング1の内部とは通路7で連通し、ギャの回転によって掻き上げられた潤滑油は上記通路7から軸受筒部2内に供給される。

一対の円すいころ軸受3、4のうち、ドライブ ピニオン軸5のリアー側端部を支持する円すいこ ろ軸受(以下、リアー軸受という)3の両側部に は一対のフィルタシール8が設けられている。

フィルタシール8は、第2図(4)で示すように、フィルタ9の外径部を両側から挟持する芯金10の外径縁にフランジ11を設けたものと、第2図(4)で示すように、フィルタ9の内径部を両側から挟持する芯金10の内径部にフランジ12を設けた2種類のものが存在する。

リアー軸受3の外輪背面側に設けたフィルタシ

ール8は、第2図(4)で示すフィルタシール8が用いられ、外輪13の厚肉側端面に形成した嵌合孔にフランジ11を圧入し、内輪14の小つば外径面にフィルタSの内径縁を接触させた取付けとされている。一方、外輪正面側に設けたフィルタシール8は、第2図向で示すフィルタシール8が用いられ、内輪14の大つば外径面にフィルタSの外径面にフィルタSの外径縁を接触させた取付けとされている。

ドライブピニオン軸5のフロント側端部を支持する円すいころ軸受(以下、フロント軸受という)4の外輪背面側にはフィルタシール8が設けられている。このフィルタシール8は、第2図()で示すフィルタシールが用いられ、リアー軸受3の外輪背面側に設けたフィルタシール8と同様の取付けとされている。

フロント軸受4の外側には外部から軸受内部に ごみが侵入するのを防止し、かつ潤滑油の外部漏 洩を防止するオイルシール15が設けられ、その オイルシール15とフロント軸受4間における下 部に通路16の一端が開口し、通路16の他端はデフハウジング1の内面で開口している。

上記のように、リアー軸受3の両側およびフロント軸受4の外輪背面側にフィルタシール8を設けたことにより、通路7から軸受筒部2内に潤滑油を供給すると、その潤滑油は、フィルタシール8を通過してリアー軸受3およびフロント軸受4の内部に侵入し、各軸受3、4を潤滑する。

潤滑油がフィルタシール8を通過するとき、その潤滑油に含まれる異物は、フィルタシール8によって通過するのが防止される。

このため、各軸受3、4の内部に異物が侵入せず、異物の侵入によって転走面に異物がかみ込むのを防止することができ、軸受寿命の向上を図ることができる。

なお、リアー軸受3の内部に浸入した潤滑油は、その軸受3の外輪正面側に設けたフィルタシール8を通過してデフハウジング1の内部に戻り、一方、フロント軸受4の内部に浸入した潤滑油は、そのフロント軸受4とオイルシール15間より通

路 1 6 を流れてデフハウジング 1 内に戻される。 〔考案の効果〕

以上のように、この考案に係る支持装置によれば、ドライブピニオン軸のリアー側端部を支持する円すいころ軸受の両側部とフロント側端部を支持する円すいころ軸受の外輪背面側とにフィルタシールを設けたので、各軸受内に潤滑油をスムーズに流通させることができ、油切れによる軸受の焼付きを防止することができる。

また、フィルタシールによって潤滑油に含まれる異物が軸受内部に侵入するのを防止することができるため、異物の侵入による転走面に異物がかみ込むのを防止し、軸受寿命の向上を図ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、この考案に係る支持装置の一実施例を示す縦断正面図、第2図(4)、(4)は、同上のフィルタ実施例を示す断面図である。

1……デフハウジング、2……軸受筒部、

3、4……円すいころ軸受、


5……ドライブピニオン軸、

7……通路、


8……フィルタシール。

実用新案登録出願人 エヌティエヌ株式会社

同 代理人 鎌 田 文 二

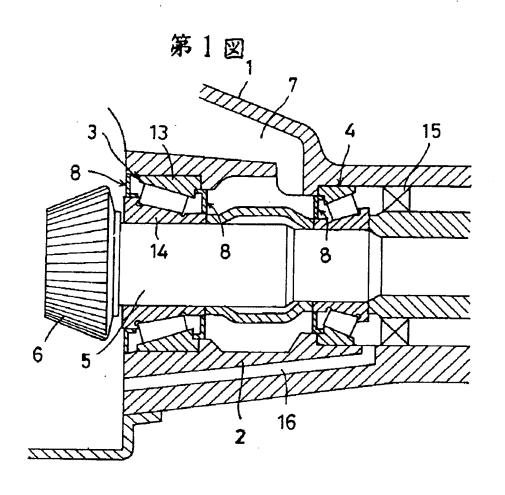

第2図

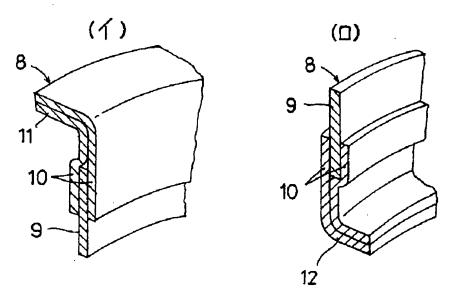

プラブ - 出願人代理人 鎌田 文二

## This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.